


Jumbo Kuipers

Deken Scholtenstraat 38-44

7572 ZA Oldenzaal




Aan- en afrij route distributieverkeer na verbouwing winkel

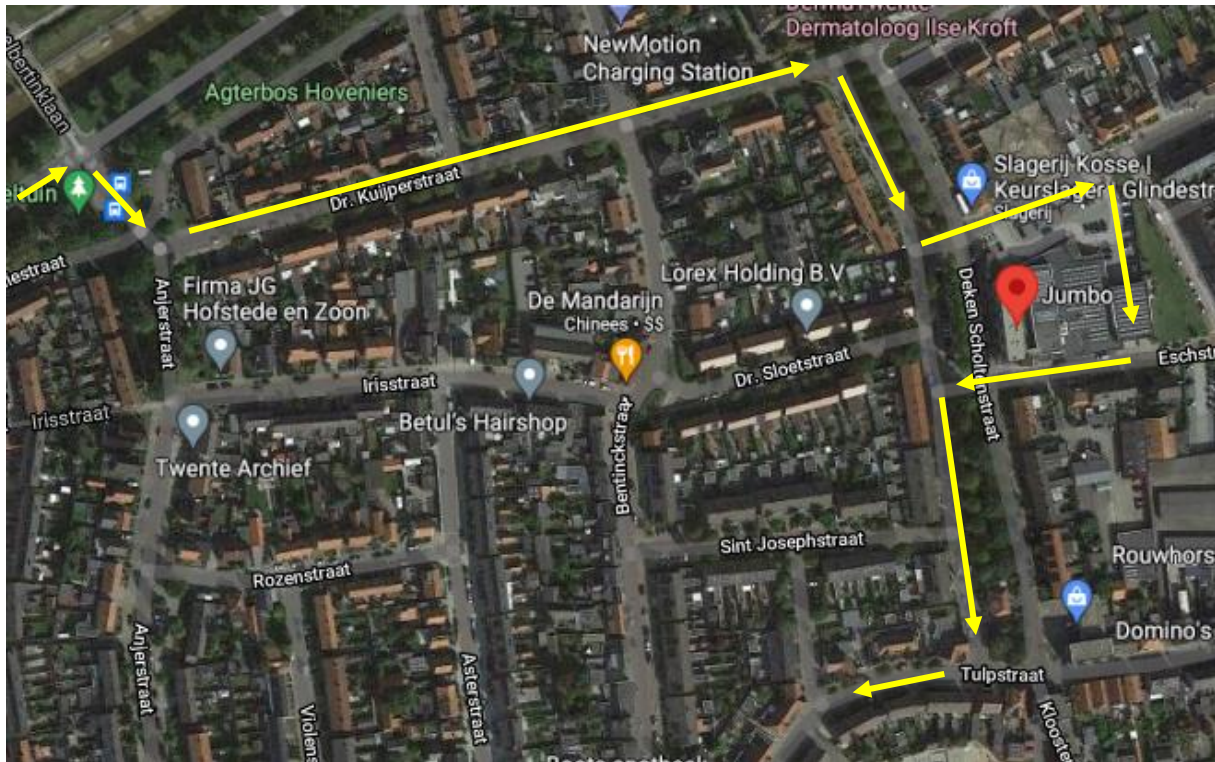

De toekomstige route naar de expeditie straat van de winkel en de doorgang door de distributiestraat wordt naar de verbouwing omgekeerd gereden dan de huidige rijroute.

Deze route hebben we op 12-07-2021 proef gereden met een Jumbo vrachtwagencombinatie bestaande uit een trekker met een twee assige oplegger met een gestuurde achteras. Voor de winkel bevoorrading worden ook andere voertuigconfiguraties ingezet, o.a. trekker met drie assige oplegger, met andere draaicirkels.

Tijdens het proefrijden van de nieuwe route zijn aantal beperking in de infrastructuur naar voren gekomen die aanpassingen vereisen om een goede en veilige doorstroming van het distributieverkeer mogelijk te maken.

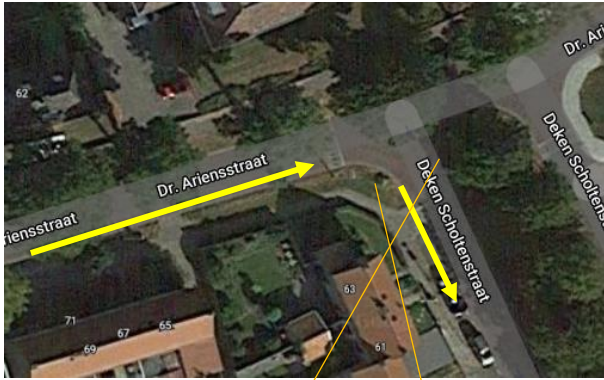

Hoek Dr. Ariensstraat – Deken Scholtenstraat



Bepaalde manoeuvreerruimte door obstakels, zwerfkeien en paaltje.

Aanbeveling; obstakels verwijderen en bochtstraal aanpassen.



Parkeervak Dr. Ariensstraat geeft beperkte manoeuvreerruimte als daar een auto of waar in de praktijk frequent een bestelbus geparkeerd staat. Bestelbus staat vanwege formaat buiten het parkeervak. Door uitzwenken oplegger draait achterzijde over het parkeervak.

Mogelijke oplossing: parkeervak verplaatsen naar andere zijde boom, waar nu brede grasstrook is gesitueerd.





Hoek Deken Scholtenstraat – Glindestraat


Beperkte manoeuvreerruimte.

Radius binnenbocht i.c.m. met straat meubilair en uitzwenken oplegger over parkeervak rechts van Deken Scholtenstraat.



Herinrichting Glindestraat.

Huidige breedte doorgang aanhouden i.v.m. veilig overzicht en ruimte die benodigd is om bocht te maken naar parkeerplaats/expeditie hof. I.v.m. geparkeerde voertuigen overzijde straat en uitzwenken oplegger.

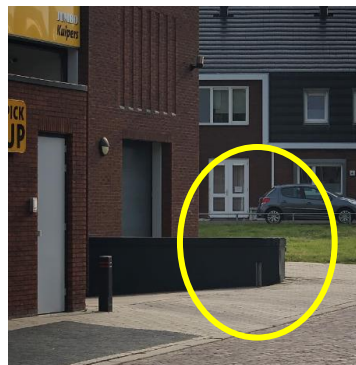

Bij uitrijden expeditie hof zwenkt oplegger naar links uit. Muurtje is uit zicht van chauffeur.

Aanbeveling: Ruimte creëren voor rechts wegdraaien vrachtwagen en om schade te voorkomen het muurtje inkorten.

Uitrijden expeditie hof Eschstraat



Geparkeerde auto's ter hoogte van uitgang expeditie hof maakt uitdraaien van vrachtwagen in juiste rijrichting onmogelijk. Aanbeveling: parkeerverbod in Eschstraat.



Hoek Eschstraat - Deken Scholtenstraat

Beperkte manoeuvreerruimte door obstakels, zwerfkeien, paaltjes rechterzijde en geparkeerde voertuigen in parkeervakken Deken Scholtenstraat.

Aanbeveling; obstakels verwijderen en bochtstraal aanpassen.